


# メータの見かた、使いかた

## 計器類

エンジン回転計(タコメータ)  
エンジンの回転数を示します。

エンジン回転数がレッドゾーンに入らないように  
してください。

メインスイッチのキーを“ON”の位置にすると、  
エンジン回転計(タコメータ)の指針は、一度レツ  
ドゾーンに振れた後、“0”に戻ります。

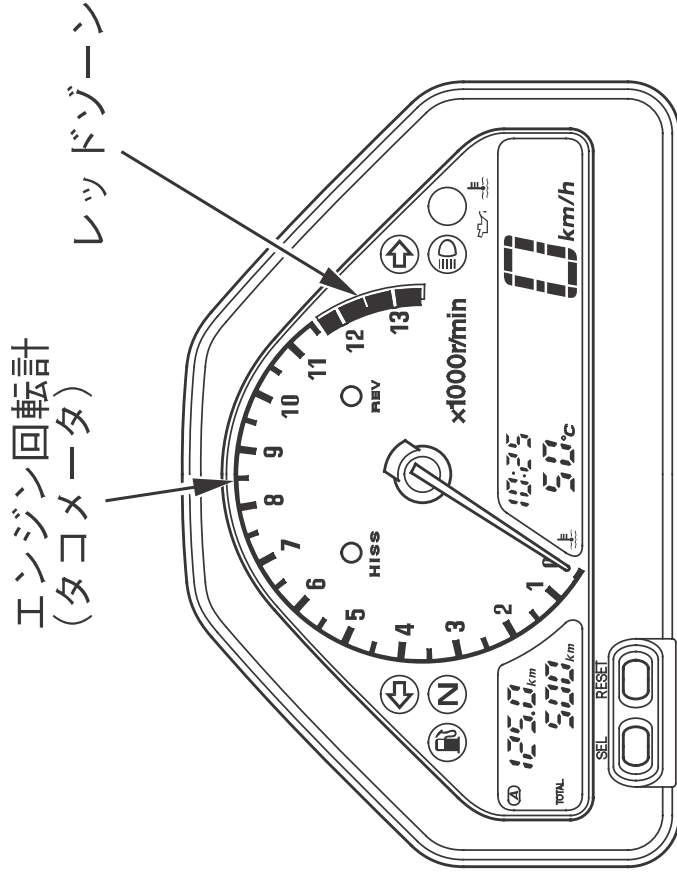

### 🏍️ アドバイス

- 空吹かし及び1速2速ギヤ位置での急加速はレッドゾーンに入りやすいので特に注意してください。
- レッドゾーンとはエンジンの限界回転域を示したものです。レッドゾーン以上で使用するとエンジン回転が不円滑になり、エンジン寿命に悪影響を与えるだけでなく、最悪の場合エンジンがこわれます。