


Дополнительное оборудование

Клемма для подключения дополнительного оборудования

клемма для подключения
дополнительного
оборудования

блок предохранителей

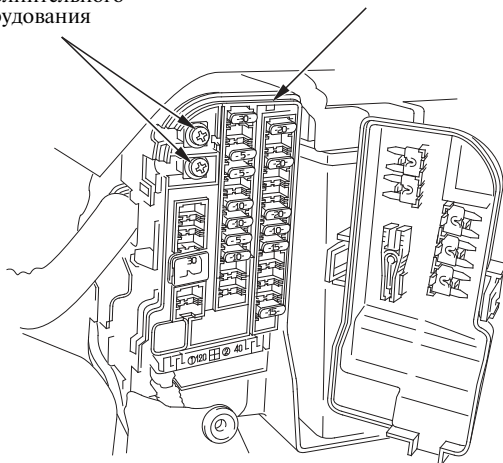

Для обеспечения удобства пользования данный мотоцикл оснащается гнездом подключения дополнительного оборудования и клеммой для подключения опций. Клемма и дополнительная розетка служат для подачи напряжения 12 В постоянного тока для питания дополнительного оборудования. Если одновременно используются и вывод, и дополнительная розетка, суммарная потребляемая мощность не должна превышать 60 Вт (5 А). Перед установкой аксессуаров ознакомьтесь с разделом *"Установка дополнительного оборудования и внесение изменений в конструкцию"* на стр. 4.

Если устанавливается дополнительное электрооборудование, регулярно проверяйте степень заряда аккумуляторной батареи. Потребление больших токов может привести к сгоранию плавких предохранителей или разряду аккумуляторной батареи. Более подробная информация указана в разделах *"Аккумуляторная батарея"* на стр. 171 и *"Перегоревший предохранитель"* на стр. 206.

Надежно подсоединяйте провода питания дополнительного электрооборудования, обеспечьте их изоляцию, а также исключите их контакт с горячими деталями и острыми краями.